

P.2000_15°

P.2000_30°

P.2015_15°



P.2015_30°

Primer paso: desplegar el triángulo premontado





2449/CPR/AC-VA70

PLANO DE MONTAJE

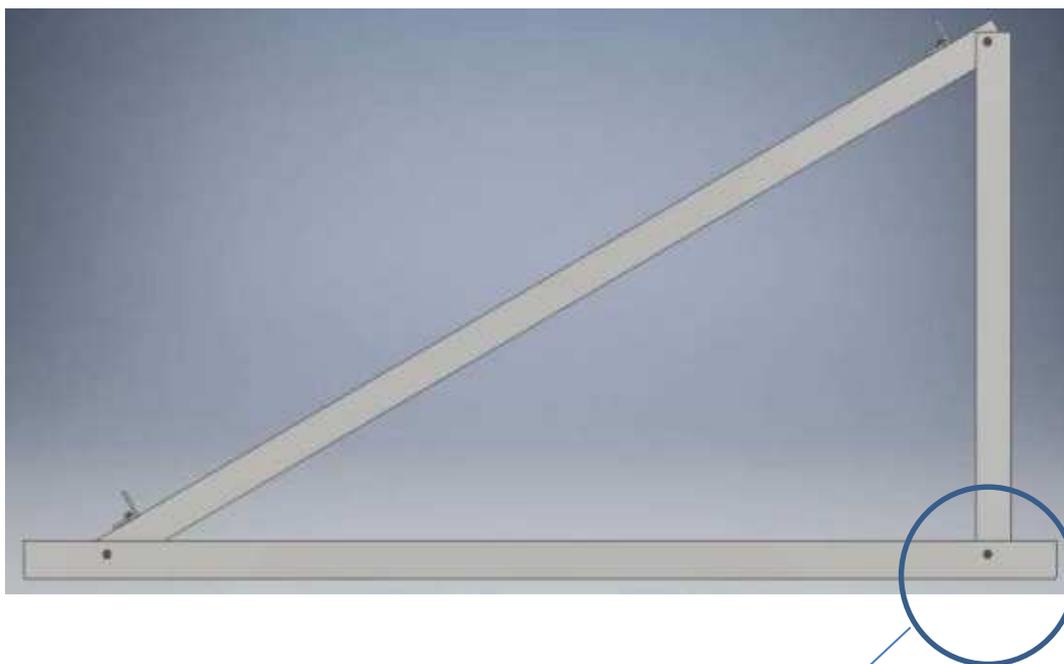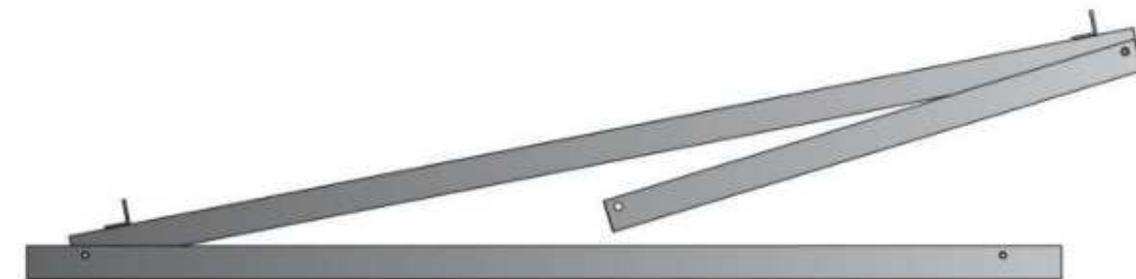

Unir los dos perfiles con el tornillo y el tubo que están en el perfil U inferior. Apretar los 3 tornillos del triángulo.

PLANO DE MONTAJE

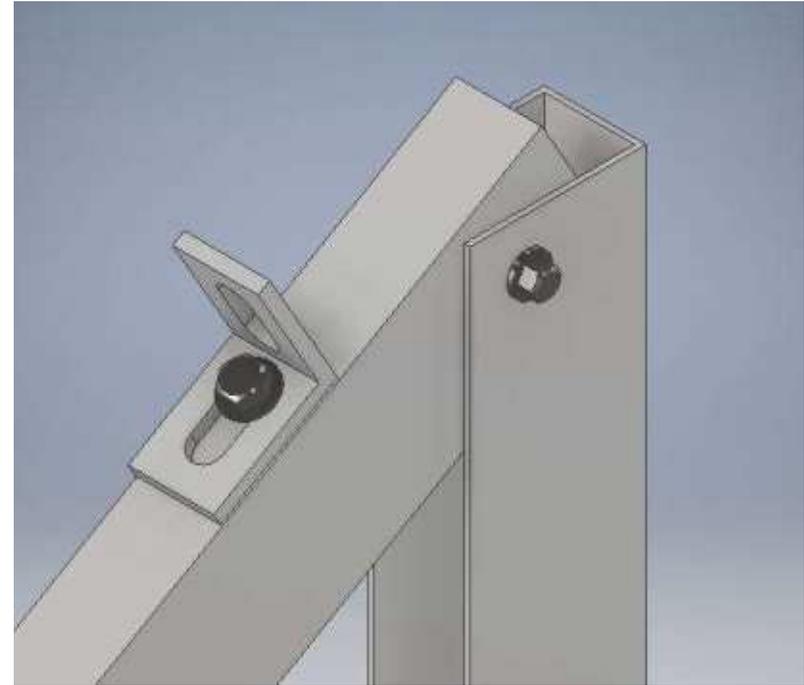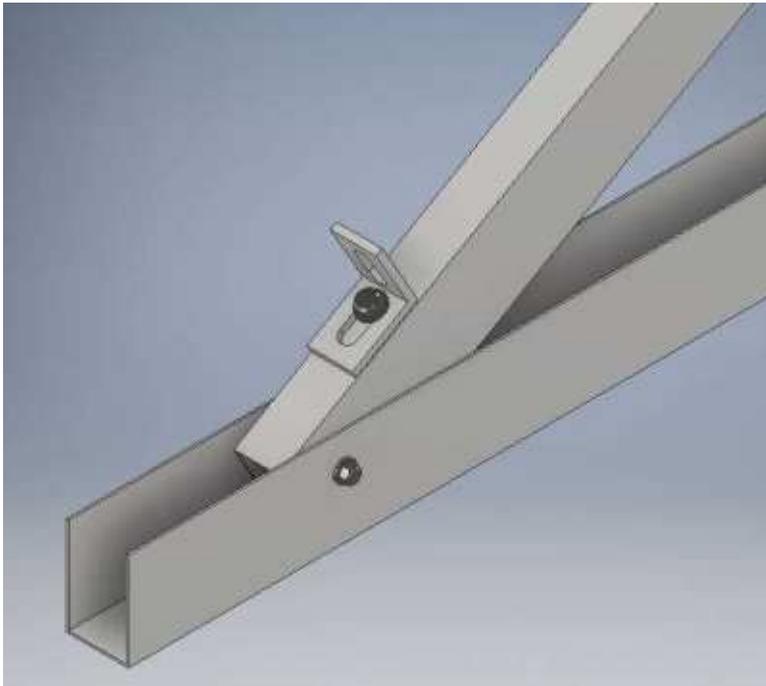

Las escuadras superior e inferior para fijar el portaplacas vienen premontadas. Comprobar su apriete.

Segundo paso: atornillamiento y colocación de soportes





Unir los perfiles portaplacas a las escuadras que están en los triángulos con el tornillo cabeza martillo dispuesto a tal efecto. Comprobar que los triángulos están paralelos entre sí.

Paneles en vertical:
Separación máx. entre triángulos: 1,6 m.
Vuelo de placa máx.: 60 cm.

Paneles en horizontal:
Separación máx. entre triángulos: 1,9 m.
Vuelo de placa máx.: 60 cm.

Tercer paso: arriostramiento

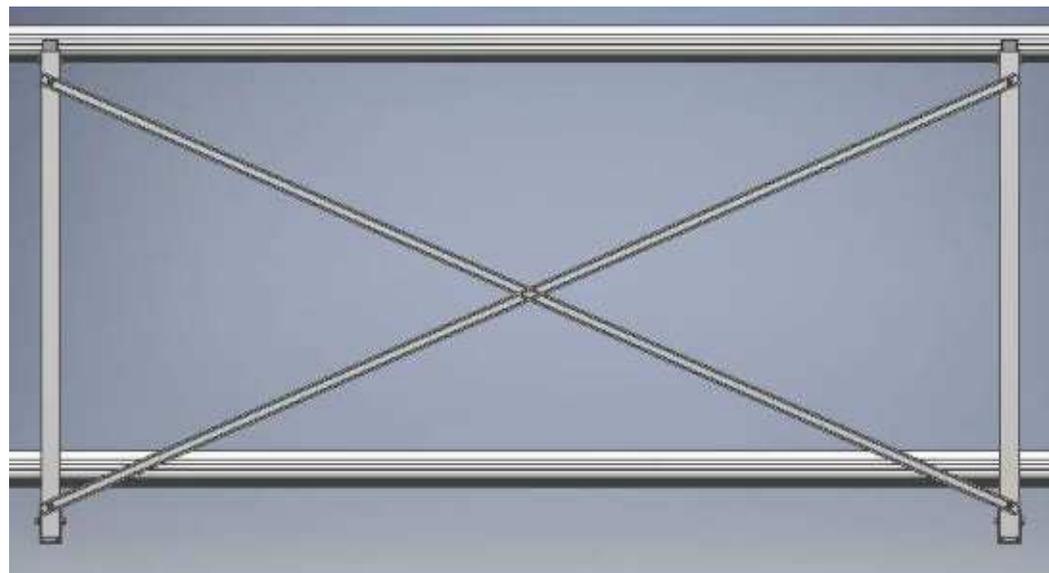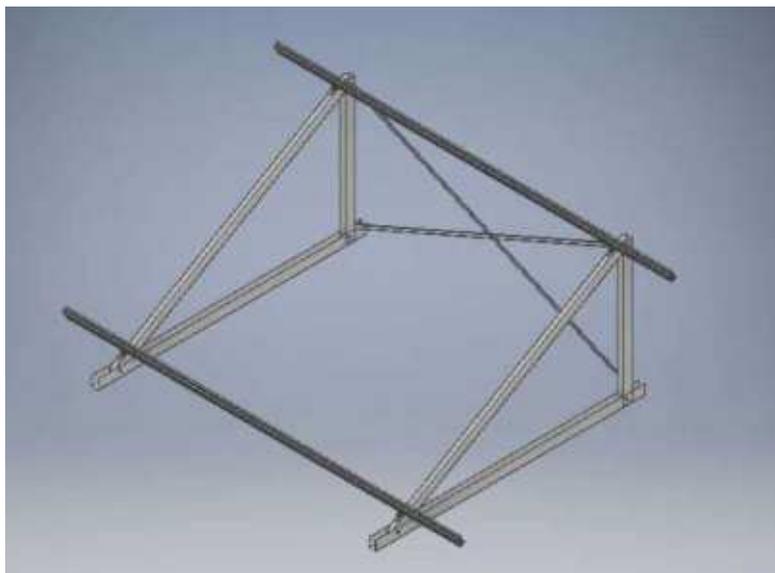


Arriostrar los triángulos con las pletinas (crucetas), uniéndolas directamente con los tornillos autoperforantes (que se adjuntan) a los perfiles “U” verticales. Para más de dos triángulos es suficiente con montar una cruceta en los triángulos extremos y una diagonal en los intermedios. (En las tiradas largas, montar crucetas cada cuatro huecos).



Para los kits de varias placas que requieran unir los perfiles autoportantes, se incluyen piezas de empalme de 15 cm. y tornillos autorroscantes que se montan como se ve en la figura.



Último paso: colocación de módulos

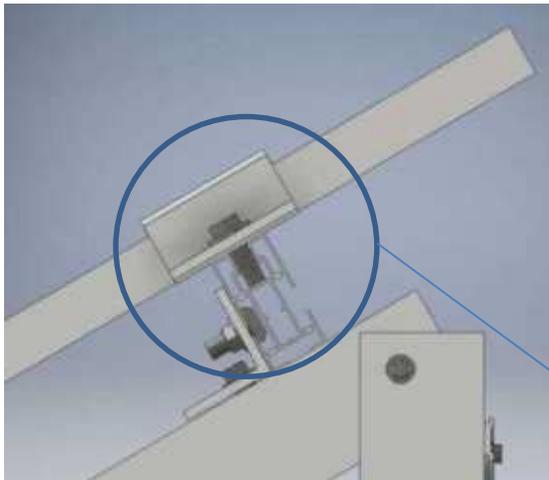

Colocar los presores en los perfiles portaplacas, posicionar los módulos y fijarlos con ellos.

Presor Central

Presor Lateral o Final

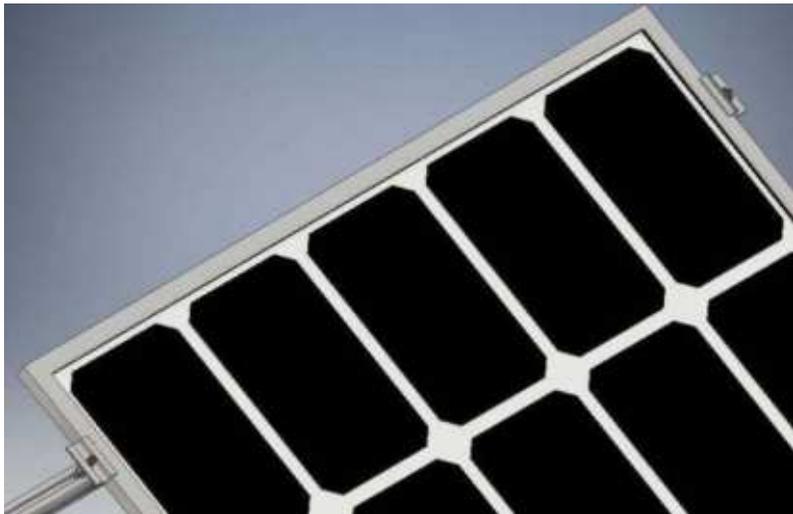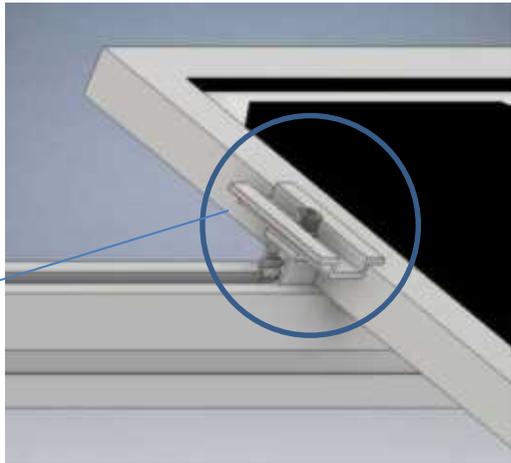


KIT COPLANAR CUBIERTA DE TEJA.

PLANO DE MONTAJE



Primer paso: atornillamiento de soportes a la cubierta hasta ajustar la arandela de goma para conseguir la estanqueidad.

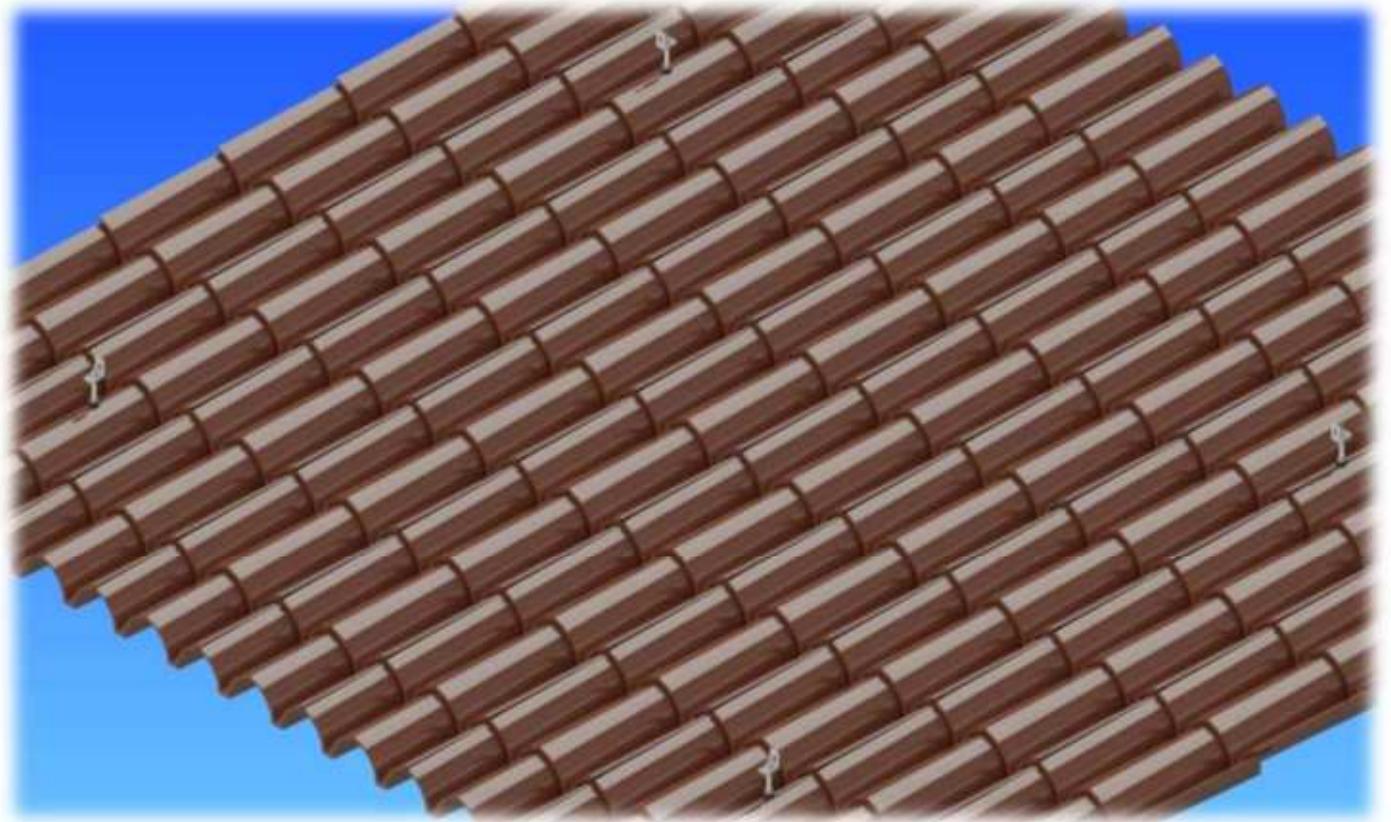


Segundo paso: sujeción de los perfiles porta-placas a los soportes teja con el ángulo y el tornillo cabeza martillo incluido.

PLANO DE MONTAJE



PLANO DE MONTAJE

Tercer paso: colocación de presores centrales y laterales.

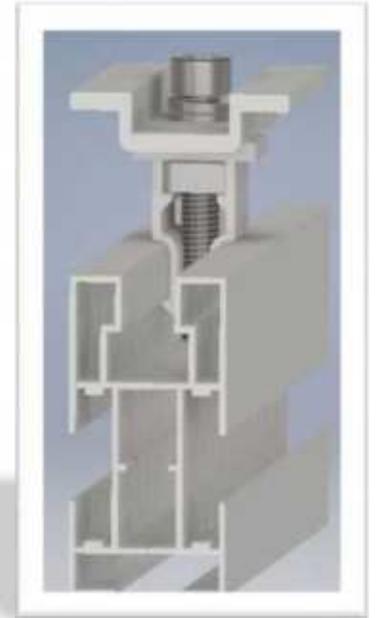


PLANO DE MONTAJE

Último paso: colocación del módulo y apriete de todos los tornillos.



KIT COPLANAR CUBIERTA METÁLICA.

Primer paso: atornillamiento de los soportes a la cubierta; anclar a las correas u otros elementos resistentes. La base incorpora una pieza de EPDM para asegurar la estanqueidad y separar los dos metáles.

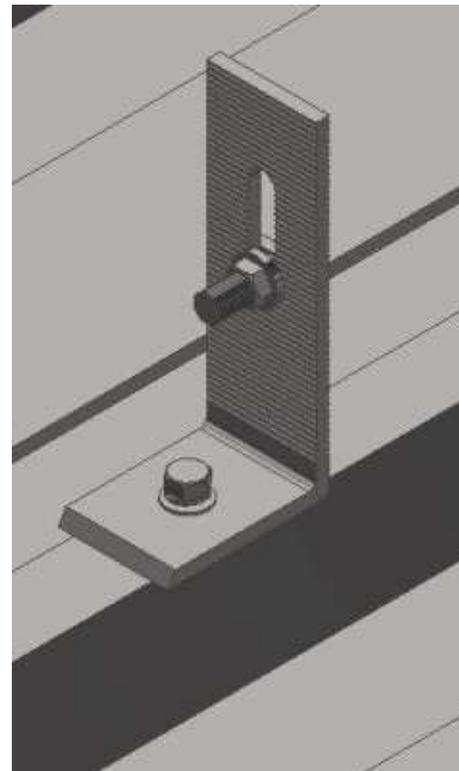


Segundo paso: sujeción de los perfiles porta-placas a los soportes metálicos con el tornillo cabeza martillo incluido.

PLANO DE MONTAJE



Tercer paso: colocación de presores centrales y laterales.

PLANO DE MONTAJE

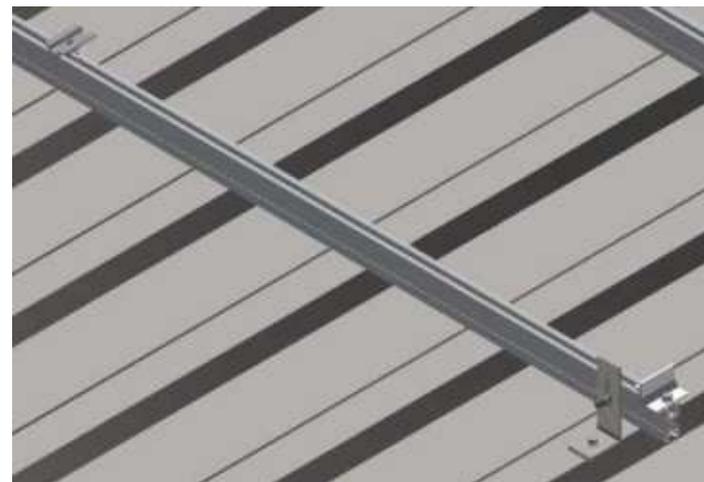

PLANO DE MONTAJE

Último paso: colocación del módulo y apriete de todos los tornillos

